


リフト図

○基本情報

発注者(事務所名)	藤岡土木事務所	受注者	塚本建設株式会社		
路線・河川・地区等	国道299号	工期	2019/07/19	~ 2020/06/30	
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (広域・新潟長野) 立処橋P1橋脚工事		工区	古鉄橋上流工区	
施工場所	多野郡神流町大字神ヶ原地内	緯度	36°5'26"	経度	138°49'38"
構造物名	立処橋				
構造物詳細	P1橋脚	リフト名	⑥		

打込みリフト図

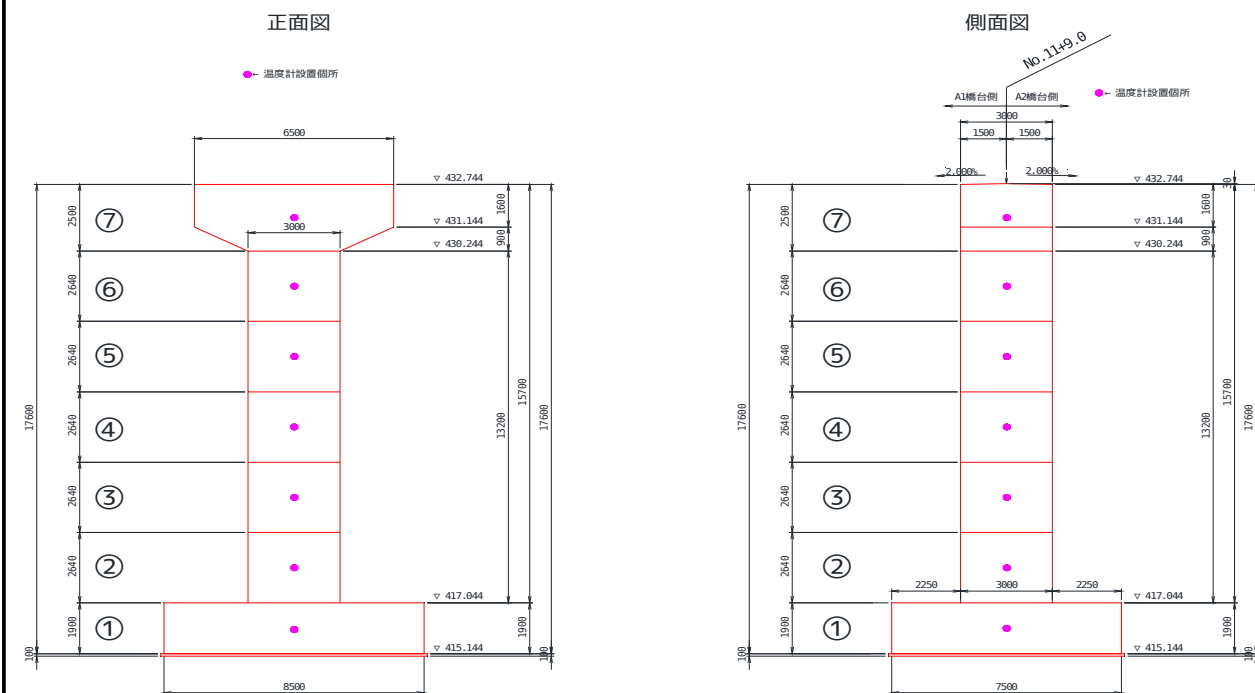

○構造

構造物種類	橋脚
構造形式	RC構造
打込み部位	柱

○寸法

厚さ	3.000 m
長さ(幅)	3.00 m

○配筋

主鉄筋	前面	D51 @125
	背面	D51 @125
配力筋	前面	D16 @150
	背面	D16 @150
設計純かぶり		70
申し送り事項		

○ひび割れ抑制対策

補強鉄筋	
配筋状況(タイプA)	
タイプA段数	段
配筋状況(タイプB)	
誘発目地間隔	m
膨張材	kg/m <sup>3</sup>
その他の対策	

○鉄筋比

鉄筋比(対策前)	0.068 %
鉄筋比(実施)	%

リフトID 005-004-06

## コンクリート打込み管理表

## ○基本情報

路線・河川・地区等	国道299号	工期	2019/07/19	～	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備（広域・新潟長野）立処橋P1橋脚工事			工区	古鉄橋上流工区
構造物名	立処橋				
構造物詳細	P1橋脚	リフト名	㊦		

## ○コンクリート

材料・配合	呼び強度	24 N/mm <sup>2</sup>	スランプ	12 cm	骨材最大寸法	25 mm
	水セメント比	53 %	単位セメント量	320 kg/m <sup>3</sup>		
	セメント種類	高炉B種	セメント会社	太平洋セメント株式会社		
	混和剤	AE減水剤	混和材	---		
	生コン工場	塚本建設株式会社 塚本生コン工場				
品質管理試験	試料採取時期	打込み開始時	150m <sup>3</sup> 打込み時又は午後	300m <sup>3</sup> 打込み時	試験許容値	
	スランプ	11.5 cm	cm	cm	12±2.5cm	
	空気量	4.1 %	%	%	4.5±1.5%	
	塩化物イオン量	0.050 kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	0.3 kg/m <sup>3</sup> 以下	
	コンクリート温度	18.3 °C	°C	°C		
	打込み時外気温	16.6 °C	°C	°C		
	7日強度	16.3 N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	
	28日強度	27.3 N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	

## ○運搬・打込み・締固め

打込み日	2020/05/12		天気	晴れ	下側ワ打込み日	2020/05/07
型枠種類	合板		下側ワ打継目処理	打継処理剤		
運搬	現場までの運搬時間	5 分	現場待機時間	1 分	荷卸し時間	10 分/台
	現場内運搬方法	ポンプ（配管なし）	ポンプ圧送距離	33 m	ポンプ車台数	1 台
打込み	開始時刻	09:00	終了時刻	10:30		
	リフト高	2.6 m	打込み量	19.0 m <sup>3</sup>	打込み速度	1.7 m/h
締固め	ハイレータ台数	2 台	ハイレータ人数	4 人	ハイレータ予備	1 台
	ホース筒先	2 人				

## ○コンクリート温度履歴

初期温度	20.8 °C	最高温度	53.3 °C	温度上昇量	32.5 °C
最高温度に到達した時間	50 時間後				

## ○養生

脱型日	2020/05/14		残置期間	2 日
養生方法	型枠面	シート		
	打込み面	養生むしろ		
養生（湿潤状態）期間	7 日			

## コンクリート打込み管理表 (温度計測その1)

## ○基本情報

路線・河川・地区等	国道299号	工期	2019/07/19	～	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (広域・新潟長野) 立処橋P1橋脚工事			工区	古鉄橋上流工区
構造物名	立処橋				
構造物詳細	P1橋脚	リフト名	⑥		

日時	天気	計測時刻	コンクリート温度	養生温度	備考
2020/05/12 (火)		09:00	19.1 °C	18.7 °C	
		12:00	20.7	21.7	
		18:00	28.3	15.4	
2020/05/13 (水)	朝	06:00	39.8 °C	7.3 °C	
	昼	12:00	44.6 °C	26.0 °C	
	夕	18:00	48.5 °C	18.6 °C	
2020/05/14 (木)	朝	06:00	52.9 °C	10.2 °C	
	昼	12:00	54.5 °C	19.7 °C	
	夕	18:00	55.4 °C	14.6 °C	
2020/05/15 (金)	朝	06:00	56.0 °C	13.4 °C	
	昼	12:00	55.9 °C	26.0 °C	
	夕	18:00	55.6 °C	22.9 °C	
2020/05/16 (土)	朝	06:00	54.4 °C	18.6 °C	
	昼	12:00	53.7 °C	33.6 °C	
	夕	18:00	52.9 °C	23.1 °C	
2020/05/17 (日)	朝	06:00	51.3 °C	14.0 °C	
	昼	12:00	50.4 °C	22.9 °C	
	夕	18:00	49.8 °C	19.8 °C	
2020/05/18 (月)	朝	06:00	48.0 °C	14.1 °C	
	昼	12:00	47.2 °C	30.0 °C	
	夕	18:00	46.5 °C	20.8 °C	
2020/05/19 (火)	朝	06:00	44.9 °C	11.9 °C	
	昼	12:00	44.2 °C	30.3 °C	
	夕	18:00	43.6 °C	23.0 °C	
2020/05/20 (水)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/05/21 (木)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/05/22 (金)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/05/23 (土)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/05/24 (日)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/05/25 (月)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/05/26	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/05/27 (水)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/05/28 (木)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/05/29 (金)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	


コンクリート打込み管理表 (温度計測その2)

○基本情報

路線・河川・地区等	国道299号	工期	2019/07/19	~	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (広域・新潟長野) 立処橋P1橋脚工事			工区	古鉄橋上流工区
構造物名	立処橋				
構造物詳細	P1橋脚	リフト名	⑥		

日時	天気	計測時刻	コンクリート温度	養生温度	備考
2020/05/30 (土)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/05/31 (日)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/06/01 (月)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/06/02 (火)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/06/03 (水)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/06/04 (木)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/06/05 (金)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/06/06 (土)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/06/07 (日)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/06/08 (月)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	

コンクリート温度・養生温度計測結果

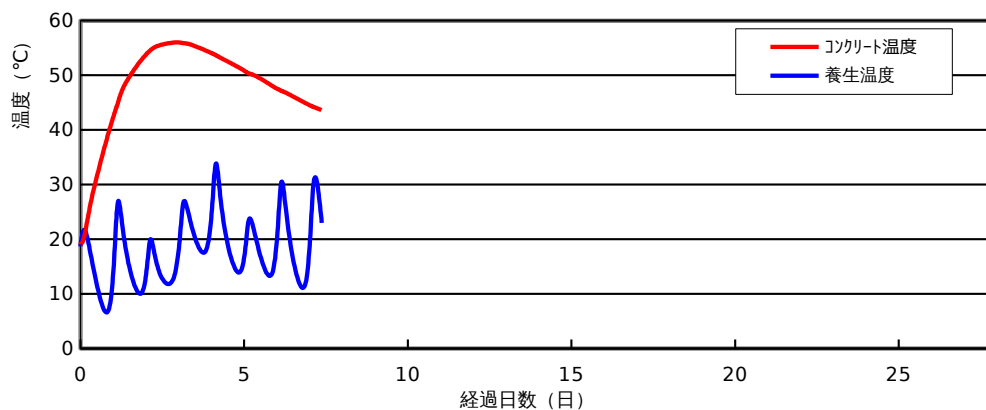

ひび割れ調査票 (その1)

○基本情報

路線・河川・地区等	国道299号	工期	2019/07/19	~	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (広域・新潟長野) 立処橋P1橋脚工事			工区	古鉄橋上流工区
構造物名	立処橋				
構造物詳細	P1橋脚	リフト名	⑥		

○ひび割れの有無

ひび割れの有無	無
---------	---

○ひび割れ概要

ひび割れ調査票 (その2)

○基本情報

路線・河川・地区等	国道299号	工期	2019/07/19	~	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (広域・新潟長野) 立処橋P1橋脚工事			工区	古鉄橋上流工区
構造物名	立処橋				
構造物詳細	P1橋脚	リフト名	⑥		

○ひび割れ状況

ひび割れ	No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11
	位置											
	形状											
	方向											
調査日	2020/05/30											
	2020/06/06											
	2020/06/10											
	2020/06/13											
	2020/06/20											
	2020/06/27											
	備考											
補修	補修の有無											
	補修日											
	補修方法											
	備考											

## 設計，施工対比確認表（その1）

## ○基本情報

路線・河川・地区等	国道299号	工期	2019/07/19	～	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備（広域・新潟長野）立処橋P1橋脚工事			工区	古鉄橋上流工区
構造物名	立処橋				
構造物詳細	P1橋脚	リフト名	⑥		

## ○確実な充填

項目	設計	施工	備考
最小鉄筋間隔	mm	125 mm	打込みに影響するもの
最小スランプ	cm	9.5/10.0 cm	設計値/想定値
発注スランプ	cm	12.0/11.5 cm	設計値/実際
流動化剤の後添加有無		無	
打込み時の一時鉄筋移動		無	
コンクリートの施工性		やや難	施工者の評価
初期欠陥の有無/程度	豆板	無	有無/程度
	コールトジョイント	無	
	沈みひび割れ	無	
補修の有無/方法		無	有無/方法

## ○ひび割れ抑制

項目	設計	施工	備考
温度ひび割れ検討		対象外	対象/対象外
温度ひび割れ幅の限界値	mm	mm	
照査方法			
条件	打込み時期		
	打込み温度		
	外気温		
	リフト高	m	m
	セメントの種類		
	断熱温度上昇特性		
結果	ひび割れ指数		
	最大ひび割れ幅	mm	mm
	最高温度	℃	℃
	ひび割れ抑制対策		
	補修の有無/方法		

## ○かぶり（厚さ）の確保

項目	設計	施工	備考
最小かぶり <sup>*1</sup>	mm	mm	
誤差の想定値 <sup>*2</sup>	mm	mm	

\*1：施工は非破壊試験による実測値

\*2：施工は非破壊試験の測定誤差の想定値

## 設計，施工対比確認表（その2）

## ○基本情報

路線・河川・地区等	国道299号	工期	2019/07/19	～	2020/06/30
工事名	補助公共 社会資本総合整備（広域・新潟長野）立処橋P1橋脚工事			工区	古鉄橋上流工区
構造物名	立処橋				
構造物詳細	P1橋脚	リフト名	⑥		

## ○密実性確保

項目	設計	施工	備考
環境条件			
セメントの種類		高炉セメント	
水セメント比		0.53	
空気量	%	4.1%	
養生方法		湿潤	

## ○排水・防水対策

項目	設計	施工	備考
防水対策の有無		無	
セメントの種類			