


リフト図

○基本情報


発注者(事務所名)	安中土木事務所	受注者	佐田・塚本・小板橋安中トンネルJV	
路線・河川・地区等	一般県道 下里見安中線	工期	2019/03/12	~ 2020/11/14
工事名	補助公共 社会資本総合整備(活力・重点)(仮称)安中トンネル工事		工区	安中工区
施工場所	群馬県安中市安中地内	緯度	36°20'7"	経度 138°53'4"
構造物名	安中トンネル			
構造物詳細	トンネル	リフト名	26BL	

打込みリフト図

平面図

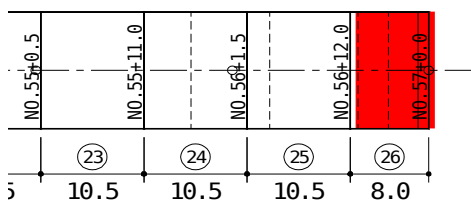

正面図

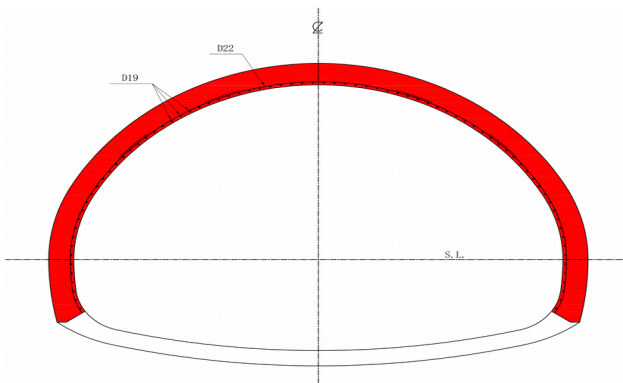

○構造

構造物種類	その他
構造形式	RC構造
打込み部位	その他

○寸法

厚さ	0.450 m
長さ(幅)	24.20 m

○配筋

主鉄筋	前面	D22 @200
	背面	D22 @200
配力筋	前面	D19 @300
	背面	D19 @300
設計純かぶり		70

申し送り
事項

○ひび割れ抑制対策

補強鉄筋	
配筋状況(タイプA)	
タイプA段数	段
配筋状況(タイプB)	
誘発目地間隔	m
膨張材	kg/m ³
その他の対策	

○鉄筋比

鉄筋比(対策前)	0.370 %
鉄筋比(実施)	0.370 %

リフトID

007-003-26

コンクリート打込み管理表

○基本情報

路線・河川・地区等	一般県道 下里見安中線	工期	2019/03/12	～	2020/11/14
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (活力・重点) (仮称) 安中トンネル工事			工区	安中工区
構造物名	安中トンネル				
構造物詳細	トンネル	リフト名	26BL		

○コンクリート

材料・配合	呼び強度	27 N/mm ²	スランプ	15 cm	骨材最大寸法	20 mm
	水セメント比	54 %	単位体積重量	323 kg/m ³		
	セメント種類	高炉B種	セメント会社	太平洋セメント株式会社		
	混和剤	AE減水剤	混和材			
	生コン工場	北関東秩父コンクリート株式会社安中工場				
品質管理試験	試料採取時期	打込み開始時	150m ³ 打込み時又は午後	300m ³ 打込み時	試験許容値	
	スランプ	16.0 cm	cm	cm		
	空気量	4.1 %	%	%		
	塩化物イオン量	0.070 kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³ 以下	
	コンクリート温度	27.0 °C	°C	°C		
	打込み時外気温	22.0 °C	°C	°C		
	7日強度	15.6 N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	
	28日強度	32.1 N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	

○運搬・打込み・締固め

打込み日	2020/09/14		天気	晴	下側リフト打込み日	
型枠種類	鋼製		下側リフト打継目処理			
運搬	現場までの運搬時間	25 分	現場待機時間	10 分	荷卸し時間	10 分/台
	現場内運搬方法	ポンプ (配管あり)	ポンプ圧送距離	15 m	ポンプ車台数	1 台
打込み	開始時刻	07:23	終了時刻	15:54		
	リフト高	8.2 m	打込み量	108.0 m ³	打込み速度	13.8 m/h
締固め	バイレタ台数	5 台	バイレタ人数	5 人	バイレタ予備	3 台
	ホース筒先	1 人				

○コンクリート温度履歴

初期温度	°C	最高温度	°C	温度上昇量	°C
最高温度に到達した時間	時間後				

○養生

脱型日	2020/09/21		残置期間	7	日
養生方法	型枠面	湿潤養生			
	打込み面	湿潤養生			
養生 (湿潤状態) 期間	5	日			

コンクリート打込み管理表 (温度計測その1)

○基本情報

路線・河川・地区等	一般県道 下里見安中線	工期	2019/03/12	～	2020/11/14
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (活力・重点) (仮称) 安中トンネル工事			工区	安中工区
構造物名	安中トンネル				
構造物詳細	トンネル	リフト名	26BL		

日時	天気	計測時刻	コンクリート温度	外気温	備考
2020/09/14 (月)			°C	°C	
2020/09/15 (火)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
2020/09/16 (水)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
2020/09/17 (木)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
2020/09/18 (金)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
2020/09/19 (土)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
2020/09/20 (日)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
2020/09/21 (月)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
2020/09/22 (火)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
2020/09/23 (水)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
2020/09/24 (木)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
2020/09/25 (金)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
2020/09/26 (土)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
2020/09/27 (日)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
2020/09/28	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
2020/09/29 (火)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
2020/09/30 (水)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
2020/10/01 (木)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	


コンクリート打込み管理表 (温度計測その2)

○基本情報

路線・河川・地区等	一般県道 下里見安中線	工期	2019/03/12	~	2020/11/14
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (活力・重点) (仮称) 安中トンネル工事			工区	安中工区
構造物名	安中トンネル				
構造物詳細	トンネル	リフト名	26BL		

日時	天気	計測時刻	コンクリート温度	外気温	備考
2020/10/02 (金)		朝	°C	°C	
		昼	°C	°C	
		夕	°C	°C	
2020/10/03 (土)		朝	°C	°C	
		昼	°C	°C	
		夕	°C	°C	
2020/10/04 (日)		朝	°C	°C	
		昼	°C	°C	
		夕	°C	°C	
2020/10/05 (月)		朝	°C	°C	
		昼	°C	°C	
		夕	°C	°C	
2020/10/06 (火)		朝	°C	°C	
		昼	°C	°C	
		夕	°C	°C	
2020/10/07 (水)		朝	°C	°C	
		昼	°C	°C	
		夕	°C	°C	
2020/10/08 (木)		朝	°C	°C	
		昼	°C	°C	
		夕	°C	°C	
2020/10/09 (金)		朝	°C	°C	
		昼	°C	°C	
		夕	°C	°C	
2020/10/10 (土)		朝	°C	°C	
		昼	°C	°C	
		夕	°C	°C	
2020/10/11 (日)		朝	°C	°C	
		昼	°C	°C	
		夕	°C	°C	

コンクリート温度・外気温計測結果

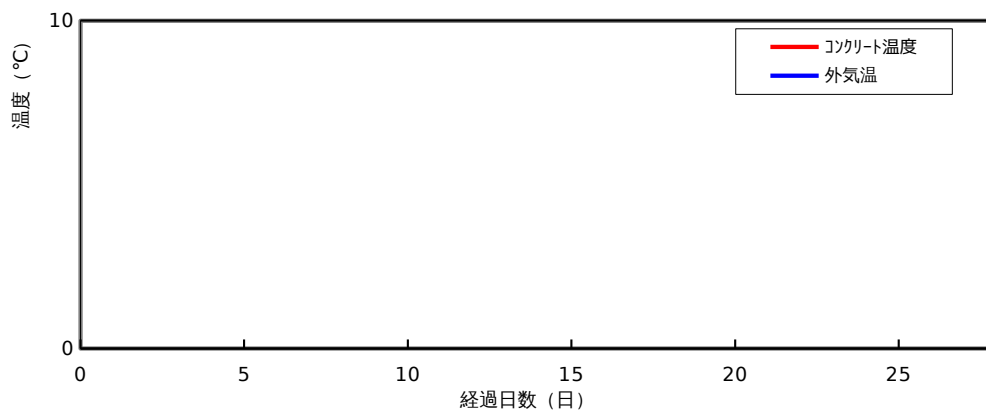

ひび割れ調査票 (その1)

○基本情報

路線・河川・地区等	一般県道 下里見安中線	工期	2019/03/12	~	2020/11/14
工事名	補助公共 社会資本総合整備（活力・重点）（仮称）安中トンネル工事			工区	安中工区
構造物名	安中トンネル				
構造物詳細	トンネル	リフト名	26BL		

○ひび割れの有無

ひび割れの有無	無
---------	---

○ひび割れ概要

ひび割れ調査票 (その2)

○基本情報

路線・河川・地区等	一般県道 下里見安中線	工期	2019/03/12	~	2020/11/14
工事名	補助公共 社会資本総合整備 (活力・重点) (仮称) 安中トンネル工事			工区	安中工区
構造物名	安中トンネル				
構造物詳細	トンネル	リフト名	26BL		

○ひび割れ状況

ひび割れ	No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11
	位置											
	形状											
	方向											
調査日												
		備考										
補修	補修の有無											
	補修日											
	補修方法											
	備考											

設計，施工対比確認表（その1）

○基本情報

路線・河川・地区等	一般県道 下里見安中線	工期	2019/03/12	～	2020/11/14
工事名	補助公共 社会資本総合整備（活力・重点）（仮称）安中トンネル工事	工区	安中工区		
構造物名	安中トンネル				
構造物詳細	トンネル	リフト名	26BL		

○確実な充填

項目	設計	施工	備考
最小鉄筋間隔	200 mm	200 mm	打込みに影響するもの
最小スランブ	15.0 cm	15.0 cm	設計値/想定値
発注スランブ	15.0 cm	17.0 cm	設計値/実際
流動化剤の後添加有無		無	
打込み時の一時鉄筋移動		無	
コンクリートの施工性		良好	施工者の評価
初期欠陥の有無/程度	豆板	無	有無/程度
	コールドジョイント	無	
	沈みひび割れ	無	
補修の有無/方法		無	有無/方法

○ひび割れ抑制

項目	設計	施工	備考	
温度ひび割れ検討	対象外	対象外	対象/対象外	
温度ひび割れ幅の限界値	mm	mm		
照査方法				
条件	打込み時期			
	打込み温度			
	外気温			
	リフト高	m	m	
	セメントの種類			
	断熱温度上昇特性			
結果	ひび割れ指数			
	最大ひび割れ幅	mm	mm	
	最高温度	℃	℃	
	ひび割れ抑制対策			
	補修の有無/方法			有無/方法

○かぶり（厚さ）の確保

項目	設計	施工	備考
最小かぶり ^{※1}	70 mm	80 mm	
誤差の想定値 ^{※2}	mm	mm	

※1：施工は非破壊試験による実測値

※2：施工は非破壊試験の測定誤差の想定値

設計，施工対比確認表（その2）

○基本情報

路線・河川・地区等	一般県道 下里見安中線	工期	2019/03/12	～	2020/11/14
工事名	補助公共 社会資本総合整備（活力・重点）（仮称）安中トンネル工事	工区	安中工区		
構造物名	安中トンネル				
構造物詳細	トンネル	リフト名	26BL		

○密実性確保

項目	設計	施工	備考
環境条件	一般	一般	
セメントの種類	高炉セメント	高炉セメント	
水セメント比	55%以下	54	
空気量	4.5%	4.5%	
養生方法	湿潤養生	湿潤養生	

○排水・防水対策

項目	設計	施工	備考
防水対策の有無	無	無	
セメントの種類			